



Kraftmessung

Wägetechnik

Drehmomentprüfung Sonderapplikationen

Auswertelektronik Modell ForceInspect FI108 / FI109

Beschreibung

Die Geräteserie ForceInspect FI108/FI109 sind elektronische Auswertegeräte für den Betrieb mit DMS-Kraft- oder Drehmomentsensoren.

Das große Display erlaubt neben verschiedenen Textinformationen auch die grafische Darstellung einer Messung oder das gleichzeitige Anzeigen von aktuellem Messwert, Minimal- und Maximalwert.

Über 7 Tasten sind die wichtigsten und gebräuchlichsten Funktionen direkt bedienbar. Eine anwenderfreundliche Menüführung minimiert mögliche Fehler bei der Grundbedienung des Gerätes. Entsprechend der Anwendung lassen sich 2 Funktionstasten mit häufig benötigten Befehlen belegen, ohne dafür in die Menüebenen zu gehen.

Die Funktionalität des Gerätes ist auf die Anforderung in der Prüftechnik ausgelegt. So ist es z.B. möglich, das ForceInspect auch mit der bekannten PC-Software FASTview32 einzusetze.

Wesentliche Merkmale

Die neueste Generation!

Grafikdisplay mit 64 x 128 Pixel

Kurvendarstellung einer Messung

Ist-, Min- und Maxwert in einer Anzeige

Datenlogger mit 64 kbyte (FI108)

MM-Card und erweiterter Flash-RAM-Speicher in der Version FI109

RS-232-, USB- und CAN-Schnittstelle

PC-Einstell- und Auswertesoftware

Zeit- oder Sensorsignal-abhängiger Ausgang





Der Messbereich ist abhängig von den angeschlossenen DMS-Vollbrücken-Sensoren.


Die Anzeige der Maßeinheit ist umschaltbar und kann den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

Das FI109 bietet optional die Möglichkeit, mehrere Sensoren wechselseitig zu betreiben.

Abmessungen:

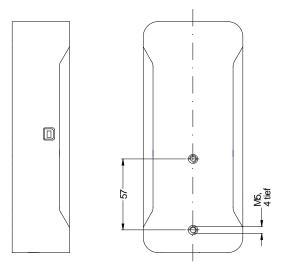

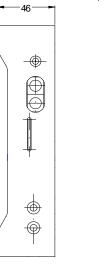

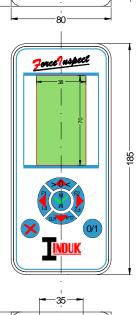

M6, 7 tief

Auswerteelektronik Forcelnspect FI108/ FI109

17 _{±0,1} 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ţ	35-	
	17±0,1		M6,

Technische Daten				
	FI 108	FI 109		
DMS-Eingang	350 1000 Ohm			
Empfindlichkeiten	0,5 3 mV/V			
DMS-Versorgung	5 V			
A/D-Wandler-Rate	A/D-Wandler-Rate 10 kHz			
Messfrequenz (Filter wählbar)	1000 Hz	2000 Hz		
Akkubetriebszeit	> 4 - 8 h im Dauerbetrieb (abhängig vom Sensor)			
Ladezustandsüberwachung	Anzeige, Warnung, automatisc			
Spitzenwertspeicher	Min / Max			
oberer und unterer Grenzwert	Transistorschaltkontakte, galvanisch getrennt			
anwählbarer Signalton	Überlast, Grenzwertverletzung			
RAM-Datenspeicher	64 kByte			
zusätzlicher Flash-Speicher (SD oder MMC)	·			
für Datentransfer zum PC im csv-Format		bis max. 1 MByte		
Internes Speichern von				
Einzelwerten, oder	100	500		
64 Werte-Messkurven, oder	10	50		
1024 Werte-Messkurven	1	10		
Zählspeicher für Überlastungen	integriert			
Schnittstellen	USB 2.0, RS-232, CAN (optional)			
Drehwinkel der Anzeigen	, ,	180°, softwaregesteuert		
Eingang		externer Triggereingang (z.B. für HAL-Sensor)		
Ausgangskontakt (wahlweise, auf Grenzwertausgang)	für kraftabhängige Aktionen			
Sonstige Funktionen - Nullsetzen (Tarieren)				
- Löschen der Spitzenw		cner		
- Akku- und Überlastanzeige - automatische Abschaltung programmierbar		ogrammierhar		
	- 2 Hot-Keys für häufige Tastenfunktionen			
	- belastungsabhängige Bargraphenanzeige			
	- Minimal-, Ist- und Maximalwert in einer Aneige			
	- Kurvendarstellung einer Messung			
Anzeige Grafikdisplay: 64 x 128 Pixel, Anzeigenfilter		nzeigenfilter		
Stromversorgung	Eingebauter NiMH-Akku,			
	Ladegerät 100 240 V AC, 50/60 Hz, 12 VA			
Zubehör	Transportkoffer, Ladegerät, Bedienungsanleitung,			
	Kalibrierzertifikat (zusammen mit dem Sensor)			
Gewicht ca. 850 g				

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des § 459, Abs. 2 BGB dar und begründen keine Haftung.

Rev. 10/12